

不 具 合 内 容	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
" E 1 "エラーが表示される。	過負荷電流が流れています (過負荷検出した SW1、SW2 の LED が点滅します)。	電源を切ってから負荷の状態を確認してください。
" E 2 "エラーが表示される。	ゼロ点調整時に残圧がかかっています。	 キーを押して E 2 を解除後、圧力ポートへの印加圧力を大気圧に戻し、その後  +  キーを同時に押し、ゼロ点調整を行って下さい。
" E 3 "エラーが表示される。	当社での調査を必要とします。	担当営業所、直営店、特約店までご連絡下さい。
" 1 1 1 "が点滅する。	印加圧力が定格圧力範囲の 110%を超えています。 (100 k P a 定格にて 111 k P a)	印加圧力を確認して下さい。
" - H - "が点滅する。	印加圧力が表示圧力範囲の上限を超えています。	印加圧力を確認して下さい。
" - L - "が点滅する。	印加圧力が表示圧力範囲の下限を超えています。	印加圧力を確認して下さい。
圧力表示しない (小数点の点滅のみ)。	非表示モードに設定されています。	 +  キーを 1 秒以上押し、初期設定モードから 3 桁目を " 1 " (非表示モード) より " - " (通常モード) に変更します。
LED は点灯するがスイッチ出力が ON しない (常時 OFF)。	過負荷又はスイッチケーブルと電源ケーブルの短絡によるトランジスタ破壊が考えられます。	現品の交換以外にありません。