

不 具 合 内 容	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
"E-1"エラーが表示される。	過負荷電流が流れています (過負荷検出した SW1、SW2 の LED が点滅します)。	電源を切ってから負荷の状態を確認して下さい。
"E-2"エラーが表示される。(その1)	ゼロ点調整時に残圧がかかっています。	M キーを押して E 2 を解除後、圧力ポートへの印加圧力を大気圧に戻し、その後  +  キーを同時に押し、ゼロ点調整を行って下さい。
"E-2"エラーが表示される。(その2)	初期設定 (定格圧力の設定) が間違っている可能性があります。	 +M キーを押し、初期設定モードから定格圧力を設定します。 (圧力センサの定格圧力は事前に確認しておいて下さい。)
"E-3"エラーが表示される。	設定データが失われた可能性があります。	電源を再投入し、初期設定及び圧力設定をご確認下さい。 電源電圧変動、立上り時間、サージ電圧についてご確認願います。
"E-4"エラーが表示される。	メモリ異常の可能性があります。	電源立ち上がり異常による場合があります。 ボタン操作しないで、電源を再投入して下さい。
"999"が点滅する。	表示範囲をオーバーしています (異常ではありません)。	通常動作しています(印加圧力を定格圧力以下に下げてください)。
"---"が点滅する。	圧力検出範囲を超えています (異常ではありません)。	通常動作しています(印加圧力を定格圧力以下に下げてください)。
センサを接続し圧力を印加していないのに "負圧 (真空)"表示する。	圧力センサが接続されていない可能性があります。	センサが接続されているか、配線に問題が無いか再確認して下さい。